



---

# M750T EPG

## Notas de la Versión 2.5.15\_IO

### 15.02.07

#### Contenidos

1.	Funcionalidades nuevas.....	2
2.	Mejoras y defectos solucionados .....	3

## 1. Funcionalidades nuevas

Las mejoras incluidas en esta versión de SW han sido las siguientes:

- **Protección contra ficheros de EPG corruptos.** No es posible subir ficheros a la EPG en mal estado (evita fallos al acceder a SincroGuía TV).
- **Nuevo Standby.** Se ha implementado una nueva funcionalidad del Standby del equipo con el fin de que el paso a Standby sea más ágil (tarda del orden de 1-2 segundos frente a los 50-60 segundos que tardan las versiones anteriores).

**Nota:** Con esta nueva funcionalidad, **no** se pone el disco en *sleep* al tener la memoria Swap activa, pero **sí** se desactiva el TimeShifting para evitar que el disco continúe grabando. El equipo realiza las grabaciones pendientes y evita procesos de encendido-apagado, que inciden en la durabilidad del mismo.

**Para pasar a apagado total, una vez pulsado OFF, pulsar STOP.**

**PD:** *al no realizarse un paso a Standby “completo”, cualquier cambio en la configuración del Gigaset no persistirá en caso de caída del equipo aun cuando se pase el equipo a standby; será pasado el reset terapéutico de las 05:00 cuando estos datos persistan en flash.*

- **Canales de Radio.** Se pasan a sintonizar y mostrar en la lista de canales los canales de radio de los diferentes múltiplex. A todos los efectos, se trata de un canal similar a un canal de TV: se pueden sintonizar, se pueden programar *grabaciones manuales*, se pueden ordenar, borrar, etc ... Al sintonizar un canal de radio, el fondo de la pantalla se muestra en negro.

## 2. Mejoras y defectos solucionados

A continuación se pasan a detallar algunos de los bugs corregidos durante la fase de estabilización de la versión 2.5.15\_IO:

Número	Descripción	Aclaración
773	SW UPDATE: El gigaset no se actualiza si el usuario tiene seleccionado "Solicitar Confirmación"	Este bug fue una regresión surgida con la implementación de la nueva funcionalidad "Turbo Standby"
786	SW UPDATE: Al finalizar la instalación de una nueva versión estando la caja en standby se rebota con el live tv encendido	Este bug surge con la implementación de la nueva funcionalidad "Turbo Standby"
769	RADIO: AL realizar el borrado de un canal de radio se pierden los datos de la EPG	También se reproducía con los servicios de TV
770	EPG: El nombre de los canales "Onda melodía" y "Punto radio" se muestran cortados en la EPG	Este bug también ocurría con los servicios de TV en los que no se muestran datos en la EPG de InOut TV
772	RESET TERAPEUTICO: Si la caja se deja en standby cuando realiza este proceso enciende la televisión y cuando aparece el main menu (se llega a oír) se vuelve a standby	Este bug surge con la implementación de la nueva funcionalidad "Standby"
771	RADIO: Sin HD activado aparece la opción ver ficha en la GUIA en todas las cadenas de radio y en aquellas de TV que no emiten (desplazadas a la derecha)	Este bug surge con la implementación de la nueva funcionalidad "Radio"

Para cualquier aclaración o duda, el servicio de atención al cliente de InOut TV [atencion.cliente@inout.tv](mailto:atencion.cliente@inout.tv) responderá a sus dudas.